

Fehlercodetabelle Honda ALB im Rover 200/400 Typ XW

Steuergerät ist im Kofferraum rechts, hinter Verkleidung. Stopfen herausnehmen, Blinken der LED beobachten (Zündung an)

Langes Blinken→Hauptcode, kurzes Blinken→Nebencode

Hauptcode	Nebencode	Problem/Fehler
1	0	Hydraulisch gesteuerte Teile d.h. Pumpenproblem im Schiebebetrieb
2	0	Handbremsschalter, Schwimmerschalter Bremsflüssigkeit
3	1	Vorderes rechtes Magnetventil arbeitet mehr als 15 Sek.
3	2	Vorderes linkes Magnetventil arbeitet mehr als 15 Sek.
3	4	Hinteres Magnetventil arbeitet mehr als 15 Sek.
4	1	Vorderer rechter Raddrehzahlsensor
4	2	Vorderer linker Raddrehzahlsensor
4	4	Hinterer rechter Raddrehzahlsensor
4	8	Hinterer linker Raddrehzahlsensor
5	0	Hintere Raddrehzahlsensoren - Modulator defekt
5	4	Hinterer rechter Raddrehzahlsensor - Modulator defekt
5	8	Hinterer linker Raddrehzahlsensor - Modulator defekt
6	0	Schutzrelais 1 oder 2
6	1	Schutzrelais 1
6	4	Schutzrelais 2
7	1	Sicherung 3, vorderes rechtes Magnetventil arbeitet nicht
7	2	Sicherung 1 vorderes linkes Magnetventil arbeitet nicht
7	4	Schutzrelais 2, ALB-Relais 1, Druckschalter